
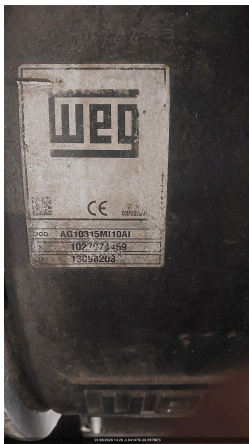


F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>MARCA - FABRICANTE</p> <p>Weg</p>
<p>MODELO</p> <p>Weg</p>	<p>Nº DE SERIE DO ALTERNADOR</p> 
<p>POTÊNCIA NOMINAL</p> <p>750</p>	<p>TIPO DE CHECKLIST</p> <p>MEGAGEM</p>
<p>FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR</p>	
A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR	

(1-4) X (2-5)
0.40

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (3-6)
0.36

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (8-11)
0.57

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (7-10)
0.35

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (9-12)
0.34

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (3-6)
0.40

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (7-10)
0.36

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (8-11)
0.65

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (9-12)
0.36

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (7-10)
0.37

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (8-11)
0.69

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (9-12)
0.39

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (8-11)
0.51

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (9-12)
0.00

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (9-12)
0.55

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
REPROVADO

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T)
0.27

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (T)
0.30

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (T)
0.33

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (T)
0.18

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (T)
0.43

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(9-12) X (T)
0.17

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
REPROVADO

C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) X (1)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (2)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (3)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (7)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (8)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (9)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (T)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE

D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA

(1RP) X (T)
0.45

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
REPROVADO

E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA

(F+) X (T)
0.38

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
REPROVADO

F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) X (T)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2) X (T)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3) X (T)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1) X (2)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2) X (3)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3) X (1)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.

(1) - (4)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2) - (5)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3) - (6)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(7) - (10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9) 16.6	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
ANÁLISE APROVADO	

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL

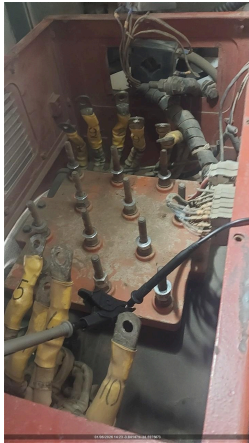

1 - 2 (RP)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ

(F+) - (F-) 16.0	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
ANÁLISE REPROVADO	

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE	
L) ANÁLISE MECÂNICA	
EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM	TAMPA DIANTEIRA
ROLAMENTO DIANTEIRO	TAMPA TRASEIRA
ROLAMENTO TRASEIRO	EIXO
VENTILADOR	ACOPLAMENTO
CAIXA DE LIGAÇÃO	PLACA DE BORNE
M) ANÁLISE ELÉTRICA	
DIODOS	VARISTOR
RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO	
RESUMO DOS SERVIÇOS	
ESTATOR PRINCIPAL	ROTOR PRINCIPAL
ESTATOR EXCITATRIZ	ROTOR EXCITATRIZ
OBSERVAÇÕES Necessita tratamento termonqui	CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR 
CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM 	FOTO 