




F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
FOTO DO HORIMETRO 	MARCA - FABRICANTE WEG
MODELO GTA201AI24	Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 
POTÊNCIA NOMINAL 180KVA	TIPO DE CHECKLIST MEGAGEM
FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR	
A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR	


(1-4) X (2-5)
59G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

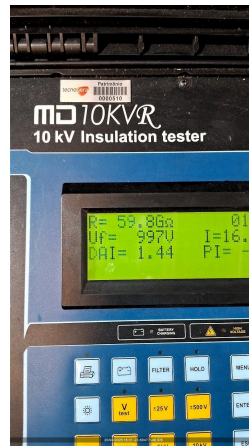


(1-4) X (3-6)
19G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

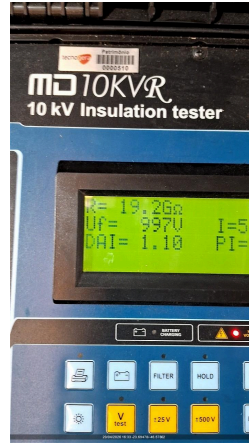

(1-4) X (8-11)
171G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

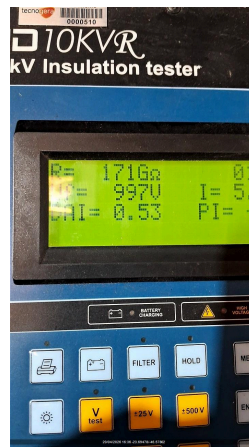


(1-4) X (7-10)
206G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(1-4) X (9-12)
8G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

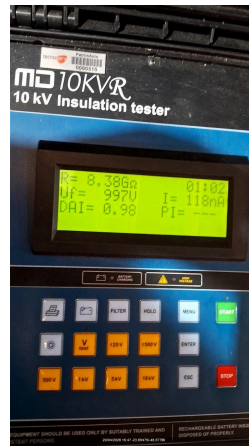


(2-5) X (3-6)
32G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

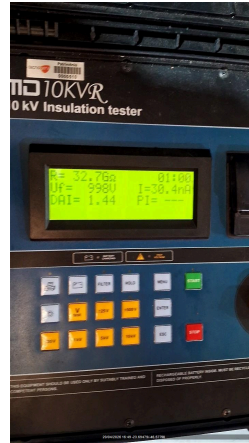

(2-5) X (7-10)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

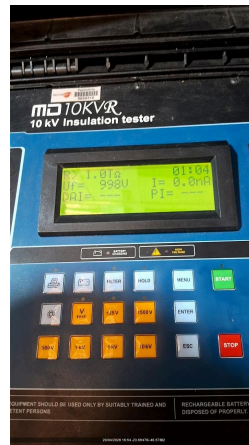

(2-5) X (8-11)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (9-12)
97G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(3-6) X (7-10)
32G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(3-6) X (8-11)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

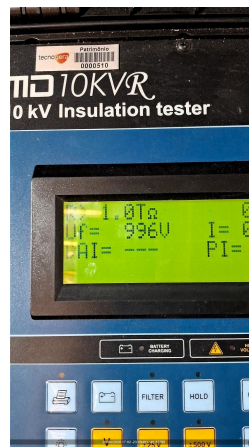


(3-6) X (9-12)
37G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

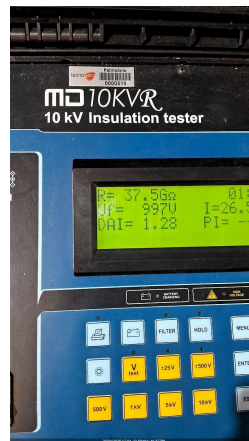

(7-10) X (8-11)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

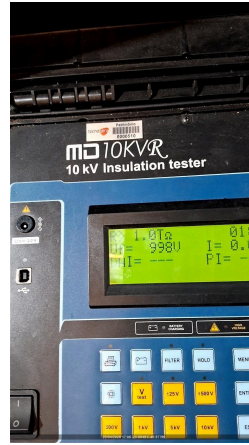

(7-10) X (9-12)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (9-12)
36G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T)
203G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (T)
38G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (T)
274G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(7-10) X (T)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(8-11) X (T)
781G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

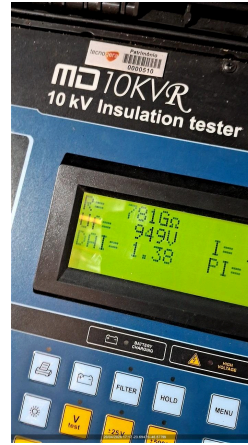

(9-12) X (T)
247G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

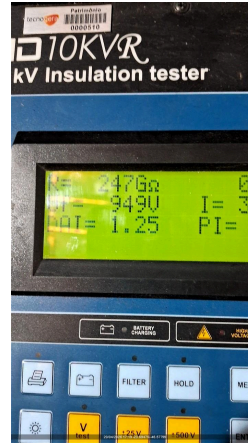


ANÁLISE
APROVADO

C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) X (1)
158G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

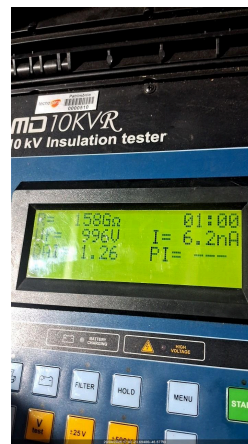

(B AUX.) X (2)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(B AUX.) X (3)
34G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (7)
20k

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(B AUX.) X (8)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

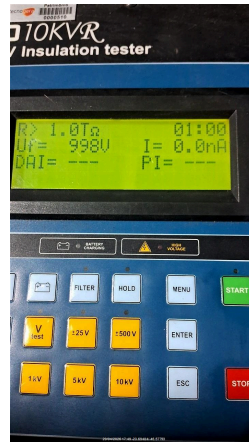

(B AUX.) X (9)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(B AUX.) X (T)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA

(1RP) X (T)
N.A

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
REPROVADO

E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA

(F+) X (T)
1T

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) X (T)
N.A

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2) X (T) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (T) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(1) X (2) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (3) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (1) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE REPROVADO	

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7) - (10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE REPROVADO	

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL

1 - 2 (RP) N.A	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE REPROVADO	

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ


(F+) - (F-) 13.6	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p> 
---------------------	--

ANÁLISE
APROVADO

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

L) ANÁLISE MECÂNICA

EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM 	TAMPA DIANTEIRA
ROLAMENTO DIANTEIRO	TAMPA TRASEIRA
ROLAMENTO TRASEIRO	EIXO
VENTILADOR	ACOPLAMENTO
CAIXA DE LIGAÇÃO	PLACA DE BORNE

M) ANÁLISE ELÉTRICA

DIODOS	VARISTOR
RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO	


RESUMO DOS SERVIÇOS

ESTATOR PRINCIPAL	ROTOR PRINCIPAL
ESTATOR EXCITATRIZ	ROTOR EXCITATRIZ

OBSERVAÇÕES

12

CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR

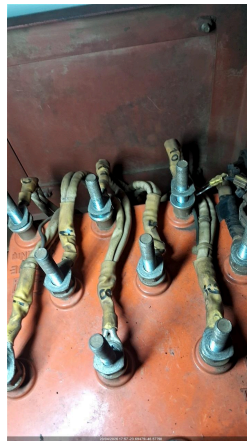

CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM

FOTO

